

BRC
GAS EQUIPMENTAssistenza
Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/618546www.brc.it
support@brc.it**DAEWOO LANOS 1.3i**

• Anno: dal 1997 • kW: 55

• Iniezione: elettronica multipoint SOHC ITMS-6F • Accensione: elettronica

- Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (resistivo): 06LB00001655 GPL e Metano o Compl. Lambda Gas Storm attuatore "S" (Hall): 06LB00001659 GPL e Metano
- Commutatore ad incasso: 06LB00001999 > Dispositivo NP03 cod. 06LB00001094
- Cablaggio 15 Poli: 06LB50010035 (c/startend) o 06LB50010037 (c/startend e ripristino)
- N° 1 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- N° 1 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- Miscelatore GPL: 12MX01990047 o 12MX00270002
- Miscelatore Metano: 12MM01990047 o 12MM00270002
- Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A (VEDI NOTE).

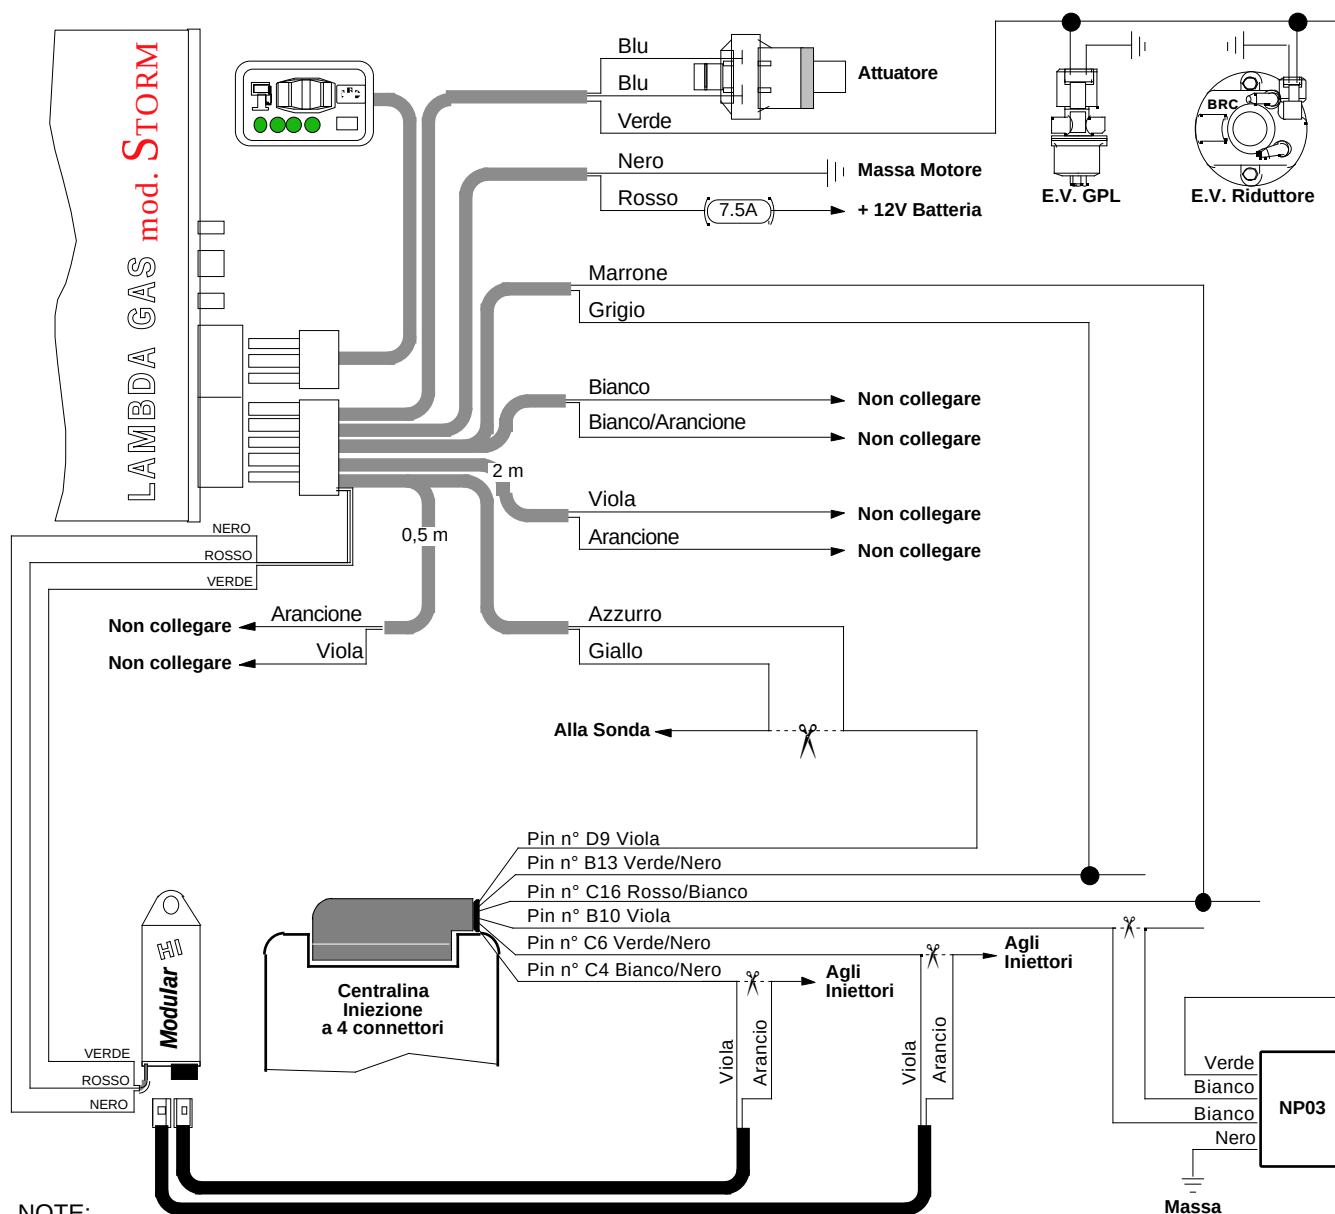
Data: 03.04.98

Schema N°: 2

Annulla
Sch. del: 31.10.97

Disegn.: F.M.

Visto:

**NOTE:**

La centralina iniezione è situata sotto al sedile lato passeggero.
Fili comando iniettori: Pin n° C4 Bianco/Nero, Pin n° C6 Verde/Nero.
Segnale sonda lambda: Pin n° D9 Viola.
Giri motore: Pin n° B13 Verde/Nero.
+ 12 V Sotto chiave: Pin n° C16 Rosso/Bianco.

Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.

Potrebbe essere necessario interrompere le memorie al Pin n° A6 Arancio, contattare a tal proposito il servizio "Assistenza Tecnica".

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.