


FORD PROBE 2.5 V6 24V cat. MPI

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/SE	LME
Commutatore avviamento a benzina	Petrol start switch	Commutateur demarrage essence	Conmutador arranque a gasolina	C97-L / P97	
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	-	-
Relay	Relay	Relais	Relais	Timing (370)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

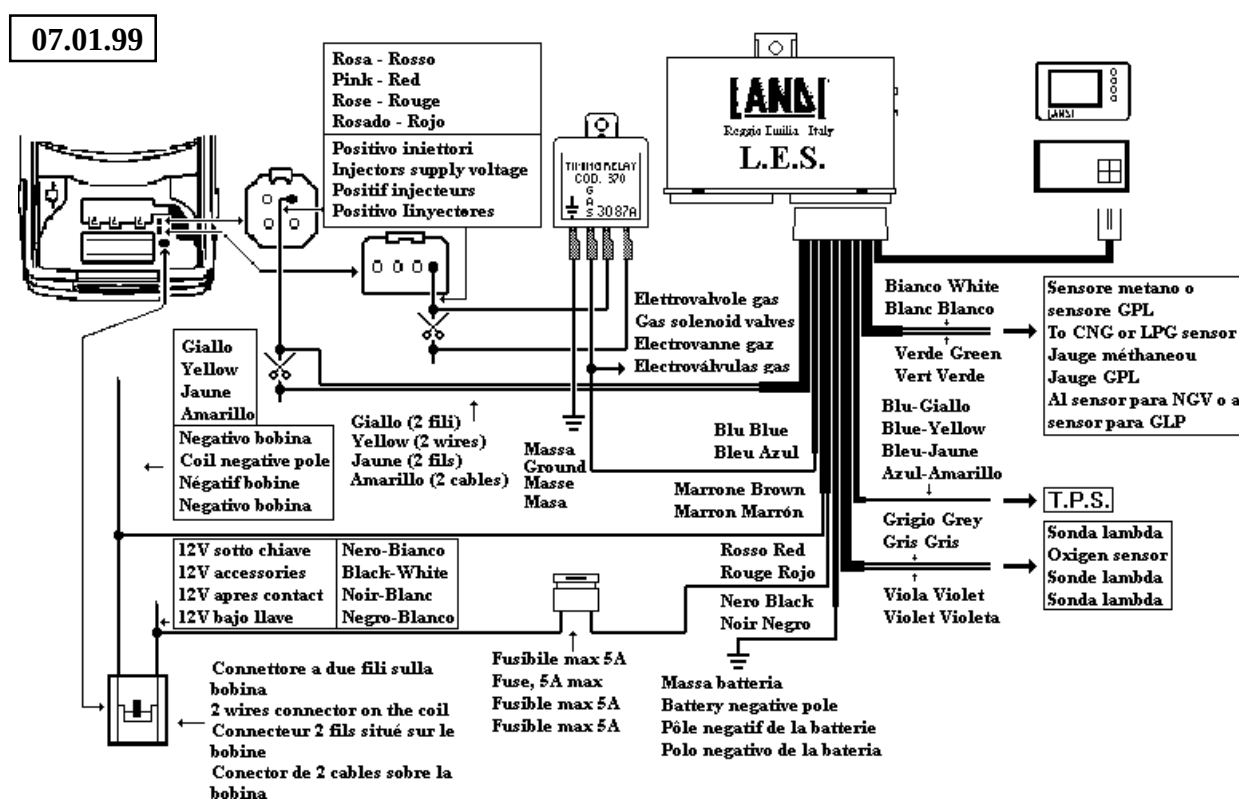

NOTE

- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo N. 2, rosa-verde.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente

MATERIALE CONSIGLIATO
- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on # 2 pink-green wire.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections

OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set

NOTES

- Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal TPS sur fil rose-vert.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.

MATERIEL CONSEILLE
- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable rosado-verde.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas

MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO
- Set cañerías y racores