

SUBARU LEGACY 2.0i 4WD

- Anno: 1991 • kW: 85
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica integrata
- > Compl. Blitz "L" 0-1 V: 06LB00001671
- > Commutatore ad incasso: 06LB00002601
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- > Miscelatore GPL: 12MX01990052
- > Miscelatore Metano: 12MM01990052
- > Serbatoio cilindrico: 300x867 litri 55 cod. 27C019300055 o 315x869 litri 60 cod. 27C0028315060
- > Serbatoio toroidale: 630x204 litri 45 cod. 27T002630045 o 630x225 litri 50 27T003630050
- > Multivalvola per serb. Toroidale: 204/0° cod. 10MV01000204 o 225/0° cod. 10MV01000225

Data:	22.07.99
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: / / / / /	
Disegn.:	M.M.
Visto:	


Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

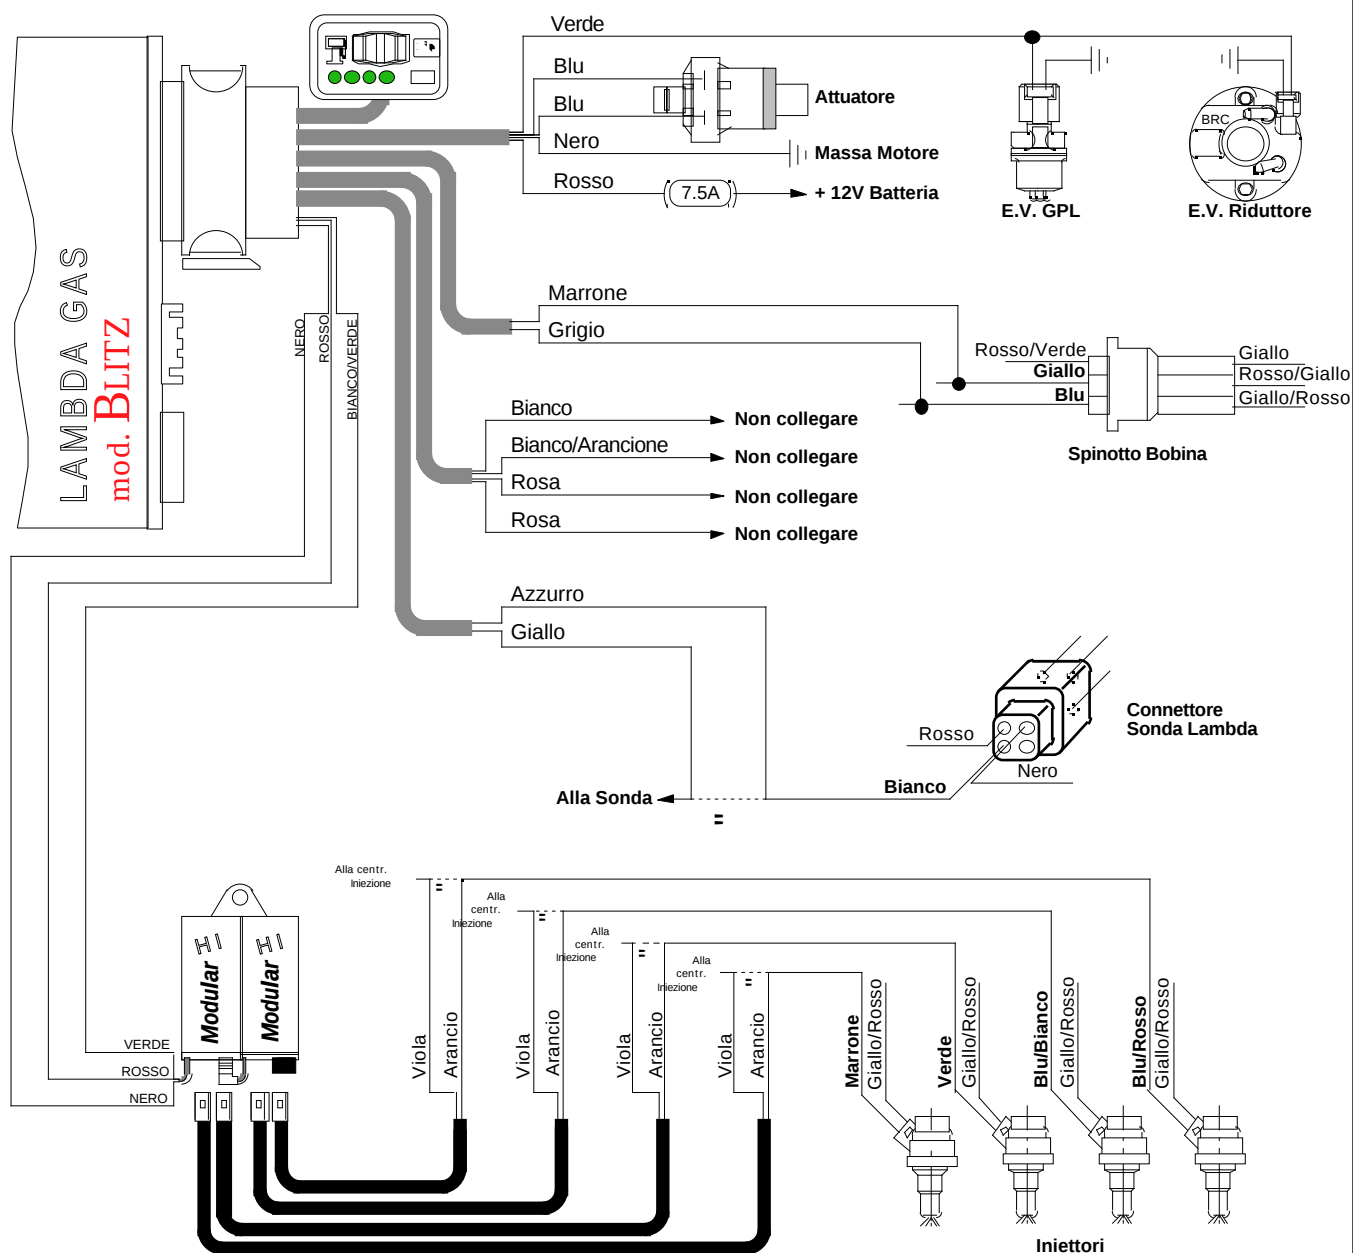

NOTE:

Il Connettore Sonda Lambda è situato al manicotto al manicotto aria, sul semiasse destro.
Lo spinotto bobina si trova sul collettore di aspirazione.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.