



DAEWOO MATIZ 796i

- Anno: dal 1998 • kW: 37,50 • Sigla Motore: A F8CV
- Iniezione: elettronica multipoint Siemens
- Accensione: elettronica

Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400


www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Blitz "S" 0-1V: 06LB00001670
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 1 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030003 + N° 1 conf. MODULAR CAB DX cod. 06LB50030017
o N° 1 conf. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030004 + N° 1 conf. MODULAR CAB SX cod. 06LB50030018
(verificare)
- > Miscelatore GPL: 12MX00270006
- > Miscelatore Metano: 12MM00270006

Data:	13.01.00
Schema N°:	1
Annula Sch. del:	///.///.///.
Disegn.:	M.P.
Visto:	

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

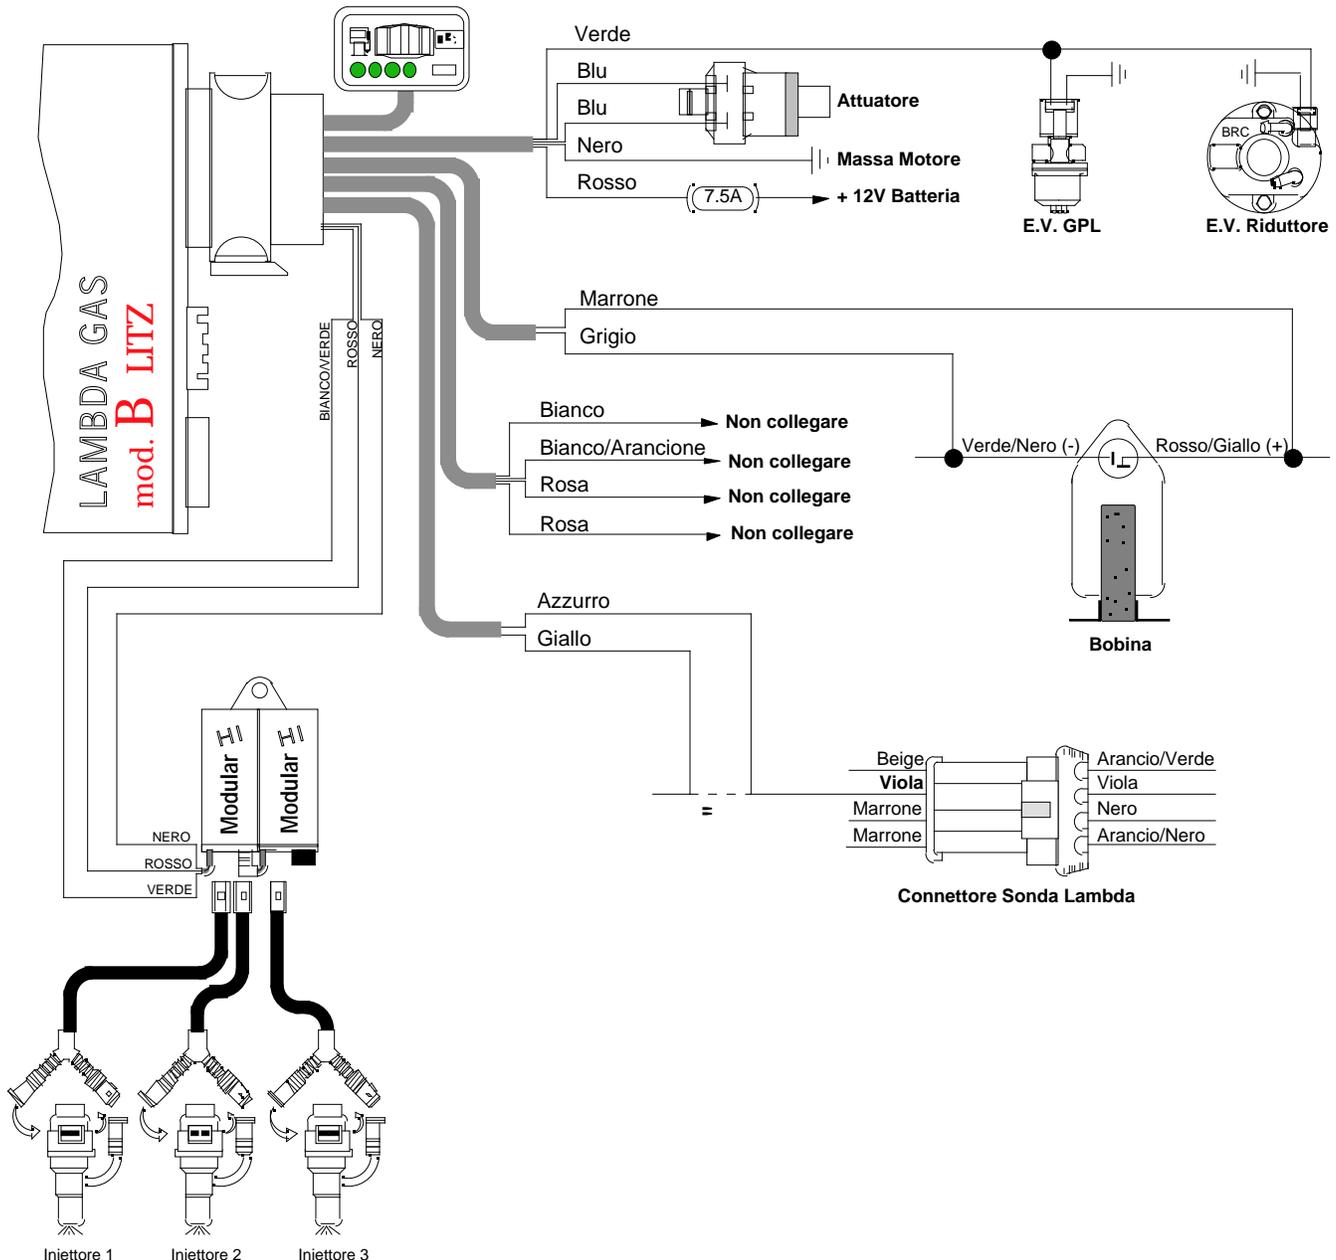

NOTE:

La bobina di accensione è situata sotto il gocciolatoio, al centro.
Il connettore sonda si trova nel lato sinistro del motore sotto il distributore d'accensione.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.