



KIA SPORTAGE 2.0i 16V

- Anno: '99 • kW: 94
- Iniezione: elettronica multipoint Bosch
- Accensione: elettronica

Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400


www.brc.it
support@brc.it

- > Compl. Blitz "L" 0-1V: 06LB00001671
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010042 (c/startend) o 06LB50010043 (c/startend e ripristino)
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 conf. MODULAR UNICAB cod. 06LB50030011
- > Miscelatore GPL: 12MX88350001
- > Miscelatore Metano: 12MM88350001

Data:	23.09.99
Schema N°:	1
Annula Sch. del: // . // . // . // .	
Disegn.:	P. M
Visto:	

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

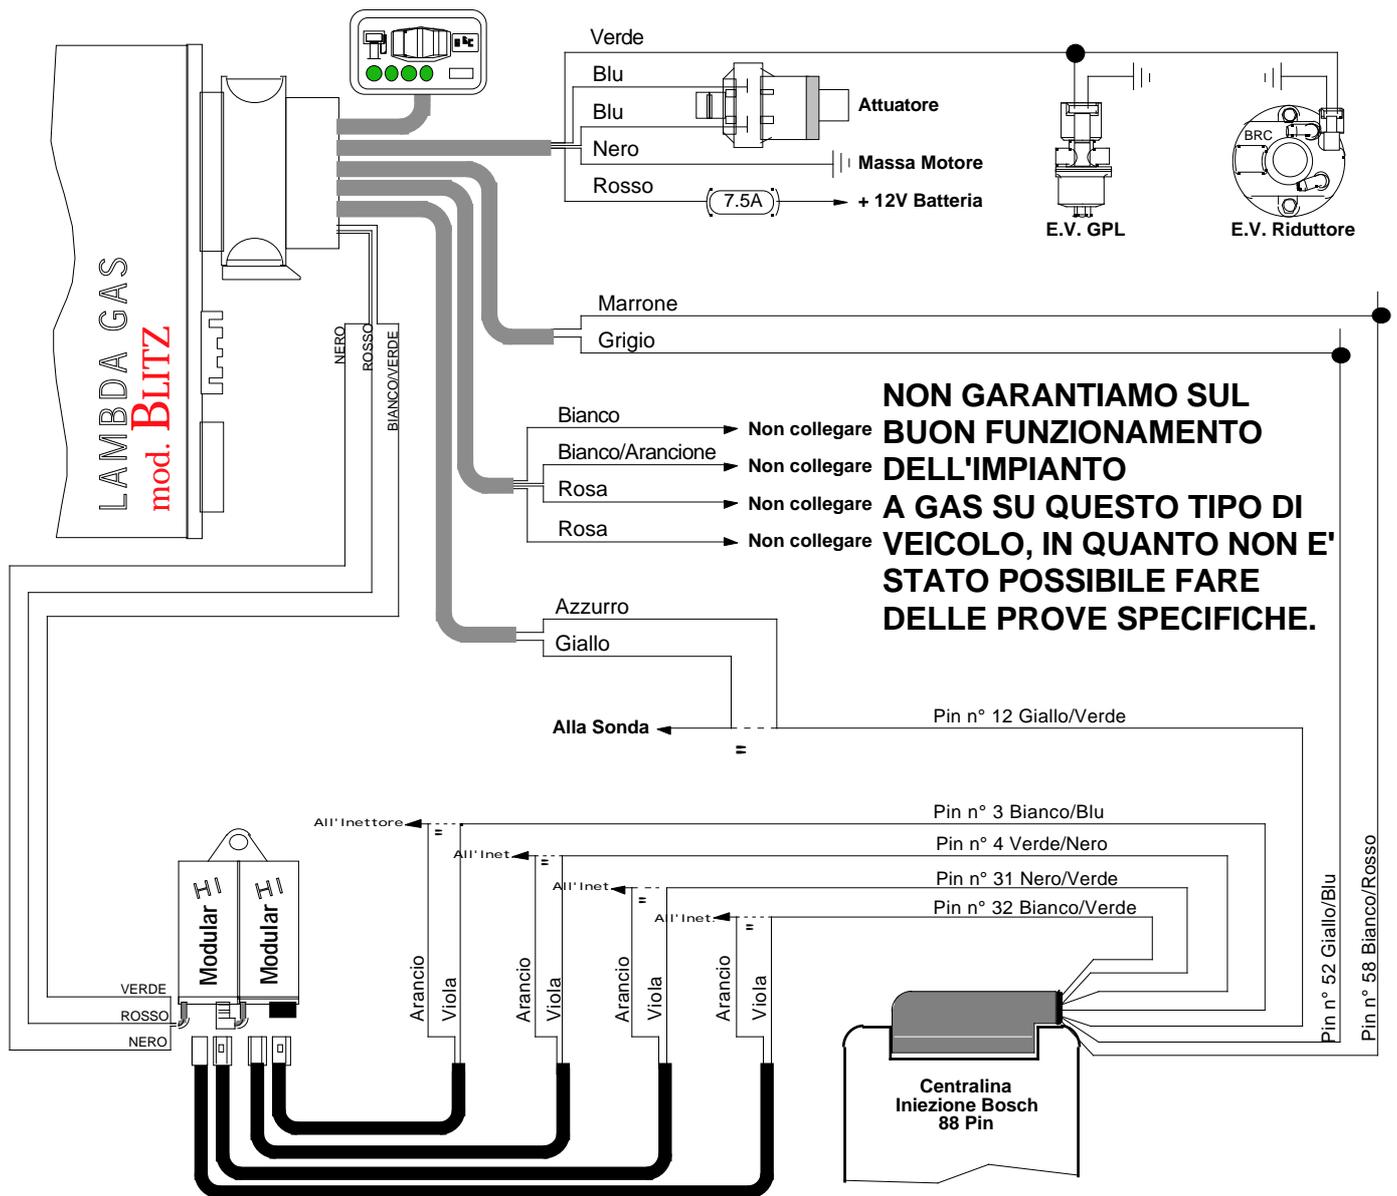

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, lato passeggero, sotto al cassetto portaoggetti.

Segnale Sonda Lambda: Pin n° 12 Giallo/Verde

Giri motore: Pin n° 52 Giallo/Blu

+12V Sotto chiave: Pin n° 58 Bianco/Rosso.

Fili comando iniettori: Pin n° 3 Bianco/Blu, Pin n° 4 Verde/Nero, Pin n° 31 Nero/Verde, Pin n° 32 Bianco/Verde.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.