DAEWOO NUBIRA 2.0i 16V

Data:	17.06.98
Schema N°:	3
Annulla Sch. del:	03.04.98
Disegn.:	M.M.
Visto:	

BRC GAS EQUIPMENT

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

- Anno: dal 1997 • kW: 100
- Iniezione: elettronica multipoint DOHC ITMS-6F • Accensione: elettronica

› Miscelatore GPL: 12MX00270005
› Miscelatore Metano: 12MM00270005
› Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532 › Commutatore ad incasso: 06LB00001999
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
› N° 1 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 1 confez. MODULAR UNICAB 06LB50030011
› Altri dispositivi consigliati: Dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A **(VEDI NOTE).**

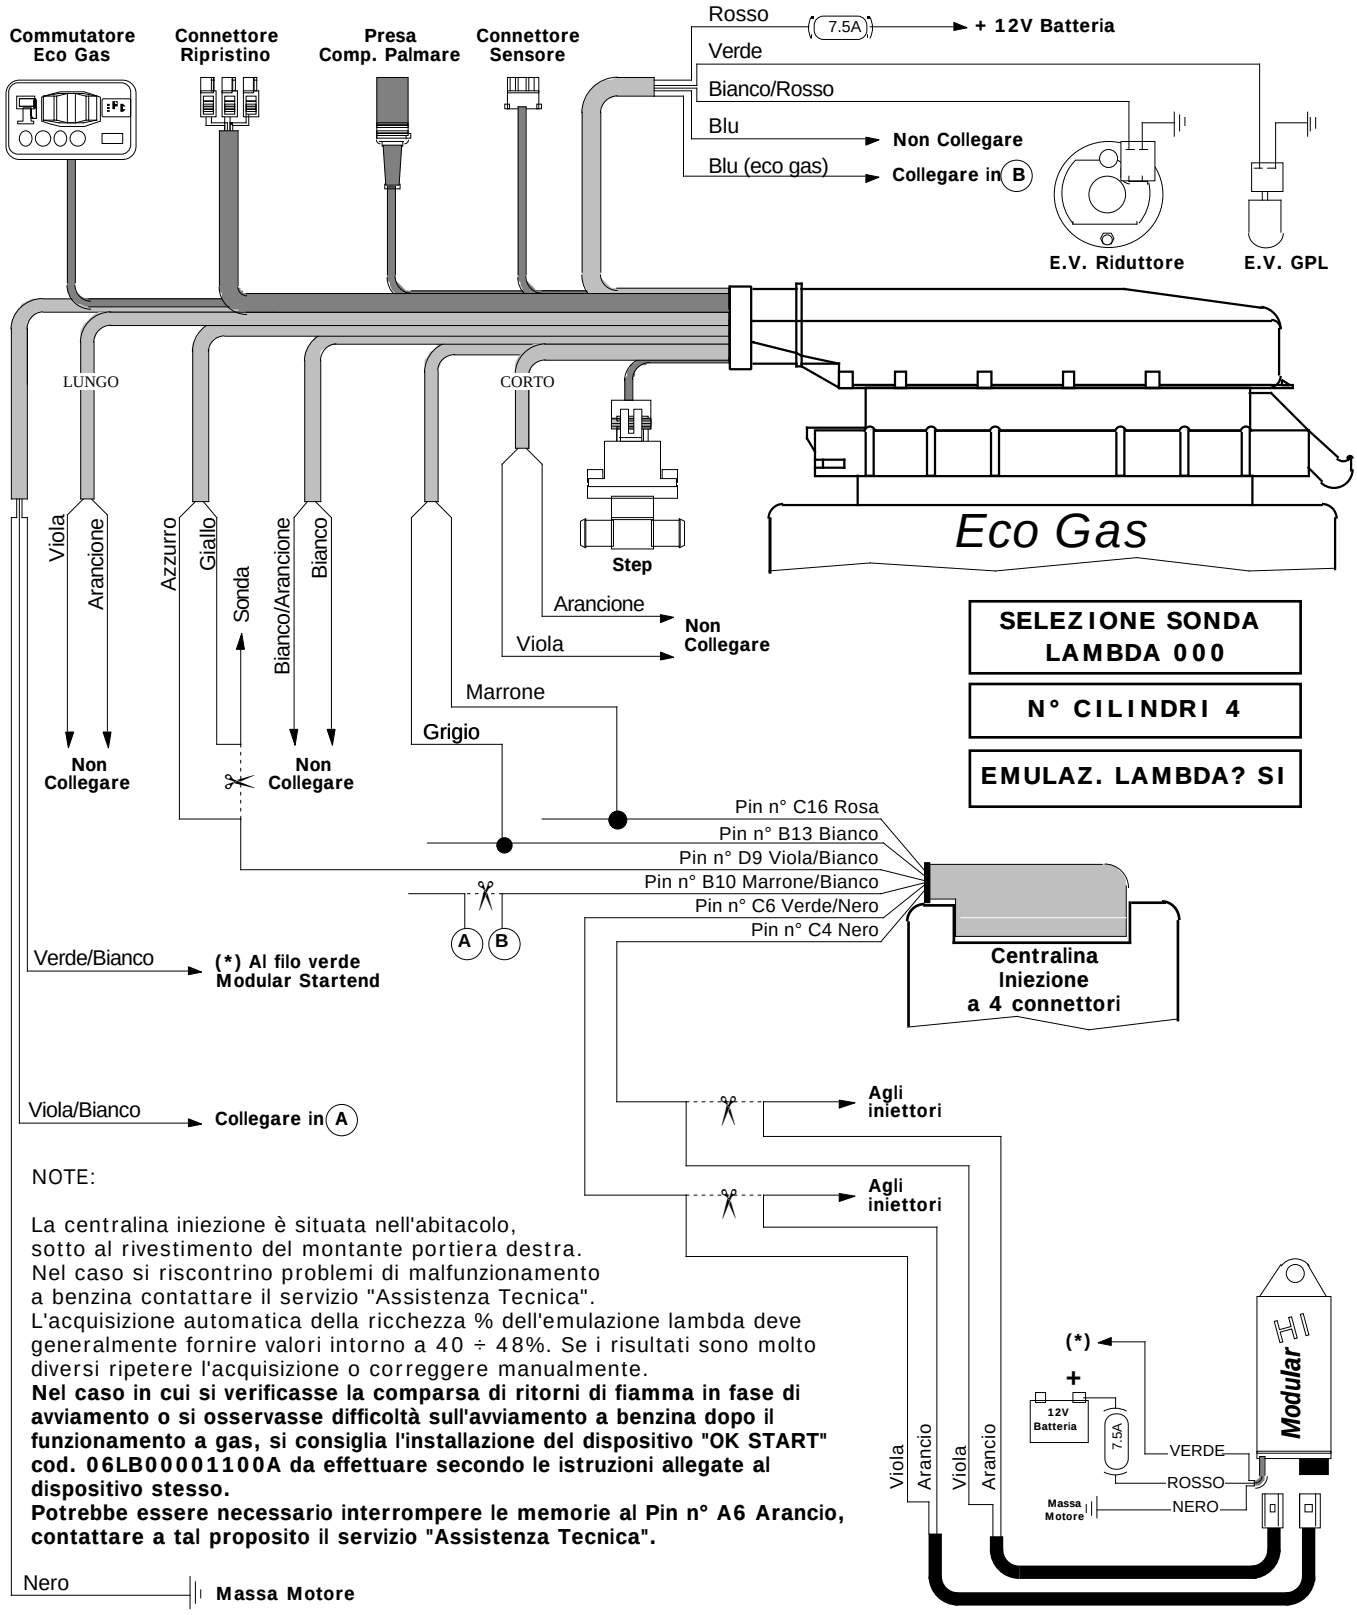

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento del montante portiera destra. Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica". L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.
Nel caso in cui si verificasse la comparsa di ritorni di fiamma in fase di avviamento o si osservasse difficoltà sull'avviamento a benzina dopo il funzionamento a gas, si consiglia l'installazione del dispositivo "OK START" cod. 06LB00001100A da effettuare secondo le istruzioni allegate al dispositivo stesso.
Potrebbe essere necessario interrompere le memorie al Pin n° A6 Arancio, contattare a tal proposito il servizio "Assistenza Tecnica".

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.